



USB编程电缆使用方法

当电脑没有COM口（即232口）时，需要用到USB编程电缆与PLC通讯，USB编程电缆，一般带的有驱动程序光盘，以便将USB口虚拟成一个串口。


(1) 先将您的驱动光盘放入电脑，然后将你所购买的 USB 接口电缆插入电脑（台式或笔记本电脑），电脑就会发现新硬件，及弹出安装向导。

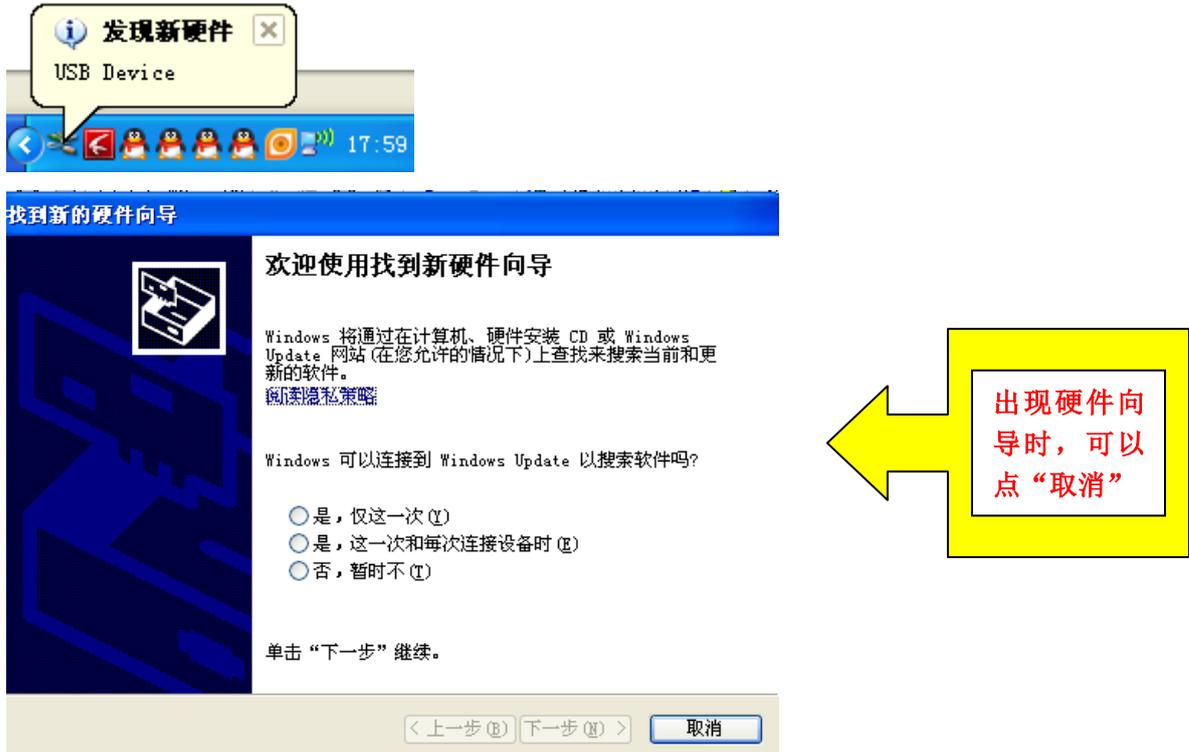


(2) 当没有出现上面两种现象时，你可以在你的设备管理器里看到端口里黄色的感叹号。

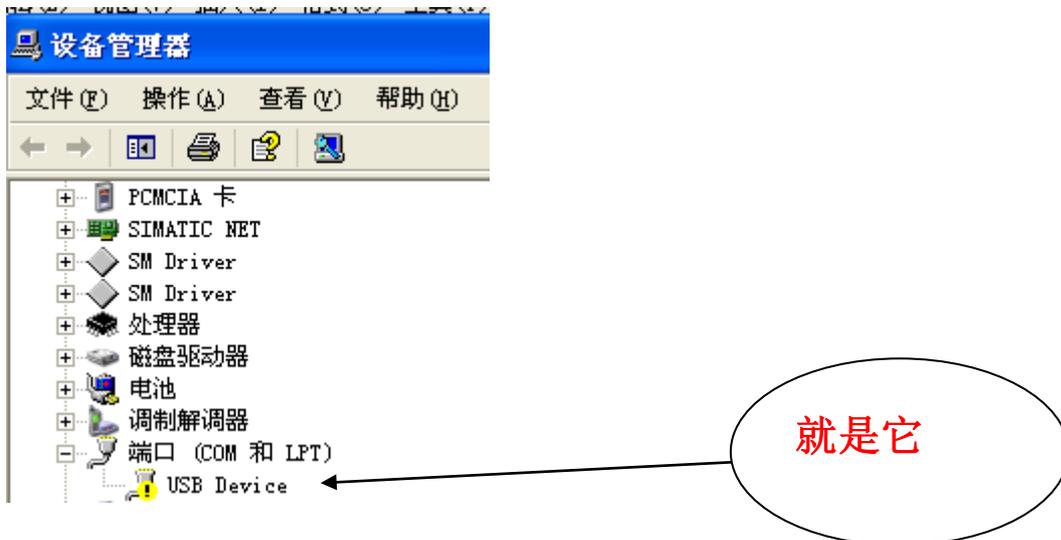

(3) 以上二种迹象都说明你的电缆已被电脑识别，你需要安装驱动，打开光盘里的 RS232 或 RS422 文件，点击 SETUP.EXE 安装，即会出来“图片 2”所示。

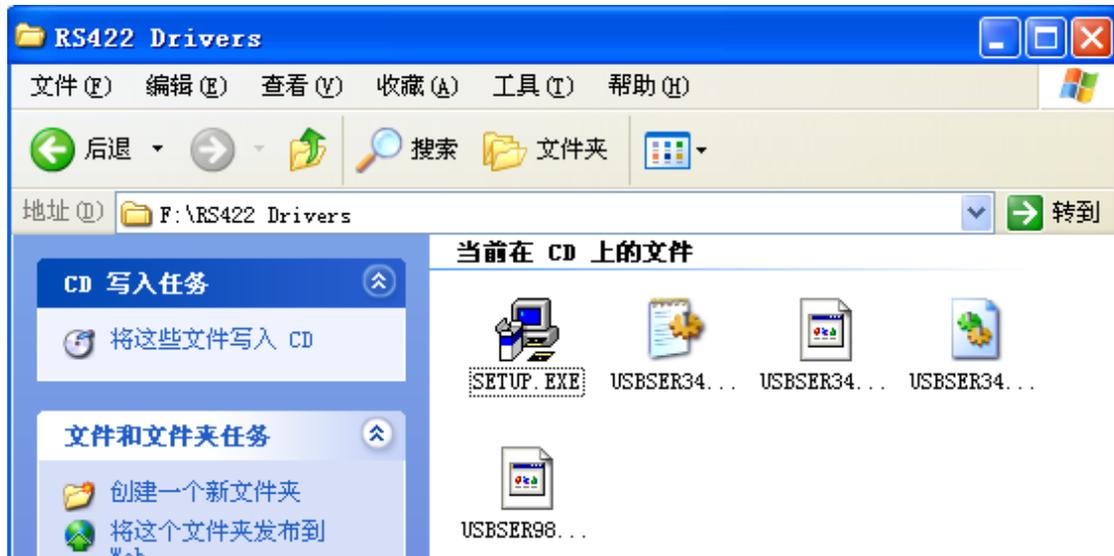

图片 1

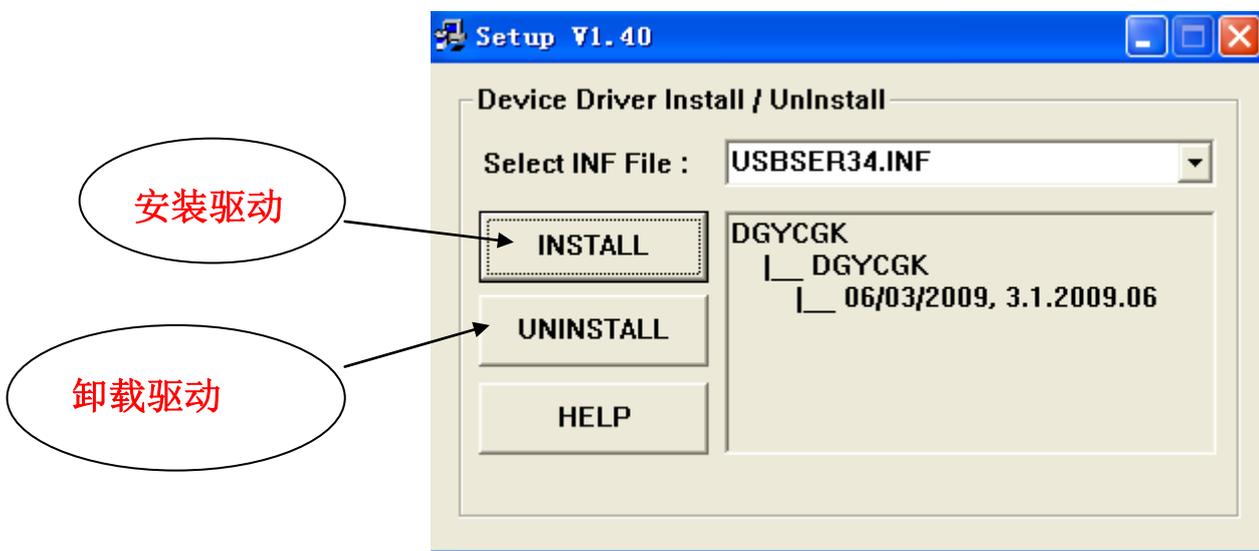


图片 2

(4) 点击 **INSTALL** 即可，等到出现以下显示时，恭喜你，你的驱动已安装成功！



(5) 这时回到你的“设备管理器”里就可以在“端口”里面看到电缆生成的新串口了。

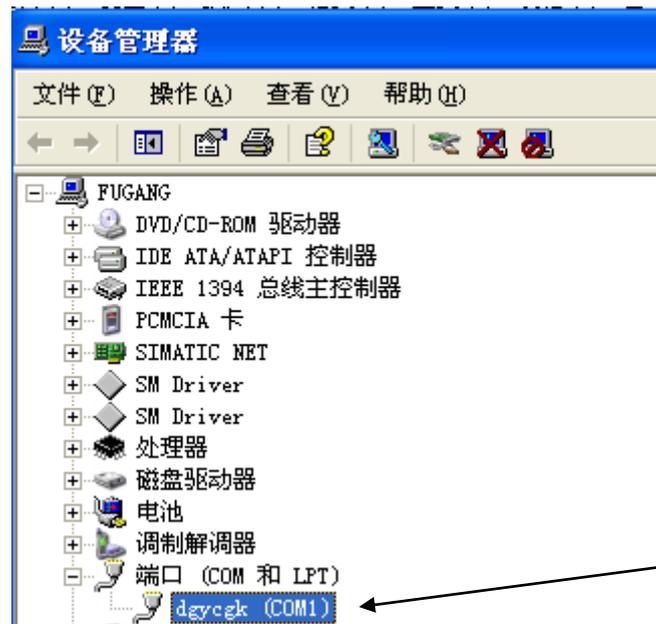

这个就是电缆生成的新串口

(6) 然后你需要在 PLC 编程软件里把端口改成电缆生成的新串口即可在线联机。